



# PATTEX

## Montage MULTI3

FlexTec® - basierter Montagekleb- / Dicht- / Füllstoff

### EIGENSCHAFTEN

- Kleben – Dichten – Füllen
- Farbton: Weiß
- Für alle saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien\*<sup>1</sup>
- Schwingungsdämpfende, elastische und wetterfeste Klebefuge
- Für Innen- und Außenanwendungen\*<sup>2</sup>
- Überstreichbar\*<sup>3</sup> und schleifbar

\*<sup>1</sup>Nicht geeignet für: PE, PP, PMMA, Weich-PVC, PTFE, sowie Dauerwasserbelastung, Verglasungen, strukturelle Verglasungen

\*<sup>2</sup>Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden.

\*<sup>3</sup>Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden.

### EINSATZBEREICHE

Zum Kleben, Dichten, und Füllen von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien, wie beispielsweise:

- Metallen, Stahl, Aluminium, auch Kupfer und Messing
- Holz und Holzwerkstoffen, Parkett, Kork, Laminat
- Naturstein, Stein, Beton, Putze
- MDF, div. PVC, Kunststoffe\*<sup>1</sup>
- Glas, Spiegel (DIN EN 1036-1), Keramik, Fliesen
- Geeignet für Kombinationsverklebung

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, tragfähig, fettfrei und frei von Trennmitteln sein. Lose Anstriche sowie Tapeten entfernen. Stark saugende und staubige Flächen reinigen, ggf. mit einer Grundierung wie Metylan Universal Grundierung vorbehandeln. Extrem glatte Oberflächen ggf. anschleifen, Trennmittel mit geeigneten Lösemitteln entfernen. Angrenzende Oberflächen abdecken. Formgeschäumte PU-Dekorplatten können Trennmittelrückstände aufweisen, die durch Anschleifen oder mit Lösemittel zu entfernen sind. Angrenzende Oberflächen abdecken. Bei Anwendung auf kritischen Untergründen, mit einem Primer (z.B. SISTA P854) vorbehandeln.

---


## VERARBEITUNG

### Klebstoffauftrag

Je nach Anwendung strangförmig oder punktförmig gleichmäßig auftragen. Hinterlüftung im Abstand von ca. 3 mm gewährleisten (besonders bei zwei nichtsaugenden Untergründen). Strangweiser Auftrag (senkrecht): Bei dieser senkrechten Auftragsweise kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln, sie tritt unterhalb des Werkstückes wieder aus (Kondensationsfeuchtigkeit oder direkt einwirkendes Wasser).



Strangweiser Auftrag (senkrecht): Mit diesem Auftrag kann die zirkulierende Luftfeuchtigkeit die Stränge gut aushärten und nach Erreichen der Endfestigkeit kann Regen, Schnee, Feuchtigkeit perfekt abgeleitet werden. Mit einem geeigneten Zahnspachtel kann der Klebstoff auch aufgezogen werden.

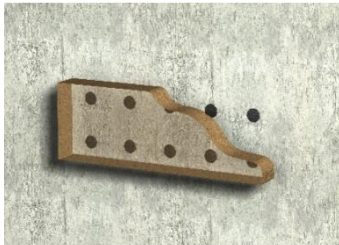

Punktförmiger Auftrag: Leichte, flache Werkstücke können mit Klebepunkten montiert werden. Auch bei dieser Montage ist eine optimale Aushärtung gewährleistet und mögliche Feuchtigkeit wird gut abgeleitet.

Danach die Werkstücke andrücken, nur so fest, dass der Klebstoff nicht zusammenfließt. Vorsorgliches Fixieren von schweren oder spannungsreichen Objekten über 24 Stunden.

### Styroporverklebung mit hoher thermischer Belastung

Zur Verbesserung der Haftung auf Styropor®, insbesondere bei hoher Temperaturbelastung, z. B. Garagentorisation, hat sich der zusätzliche Auftrag von Ponal Express als Haftbrücke (Mischung 1:1 mit klarem Wasser) auf dem Styropor® bewährt. Formgeschäumte Dekorplatten können Trennmittelrückstände aufweisen, die durch Anschleifen oder mit Lösemittel zu entfernen sind.

## REINIGUNG

Sofort nach der Arbeit mit Alkohol oder Lösemittel reinigen. Trocken abreiben, mechanisch entfernen. Klebstoffreste sofort mit einem trockenen Tuch entfernen.

Durchgehärteter Pattex Montagekleber Holz kann mit einer Drahtsäge, einem Cuttermesser oder Schleifpapier vom Holz mechanisch entfernt werden.

## BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet für die Verklebung von PE, PP, PTFE, PMMA, Weich-PVC, Glasversiegelungen und Verklebungen, die dauerhaft Wasser (z.B. unter Wasser) oder Staunässe ausgesetzt sind.

---



Natursteine sollten eine Mindeststärke von >10 mm aufweisen. Ein vorheriges Primern von glatten Oberflächen mit z. B. SISTA P854 kann notwendig sein, ggf. entsprechend prüfen. Einsatz auf leicht feuchten Untergründen, nach entsprechender Prüfung, möglich. Der Montagekleber kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden. Bei ölbasierten- und Alkydharz-Lacken kann es zur Trocknungsverzögerung kommen, ggf. Eigenversuche durchführen.

Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur / Angabe der Endfestigkeit bezieht sich auf Henkel interne Labormessungen unter optimalen Bedingungen.

Nach Gebrauch Kartuschenspitze fest aufschrauben, um ein Aushärten zu verhindern. Formgeschäumte PU-Dekorplatten können Trennmittelrückstände aufweisen, die durch Anschleifen oder mit Lösemittel zu entfernen sind.

### **LAGERUNG**

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Im Originalgebinde 12 Monate haltbar.

### **VERPACKUNG**

<b>Artikel-Kurzzeichen</b>	<b>Gebindegrößen</b>
PTRMU	390 Gramm

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



### **ENTSORGUNGSHINWEIS**

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

**TECHNISCHE DATEN**

Rohstoffbasis:	Lösemittelfreies, Silanvernetzendes Polymer
Farbe:	weiß
Dichte:	circa 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Offene Zeit/ Verarbeitungszeit:	circa 25 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Durchhärtung:	circa 2mm pro Tag
Fugenbreite beim Abdichten:	>10mm bis zu <35 mm
Mindesthaltbarkeit:	12 Monate

Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur / Angabe der Endfestigkeit bezieht sich auf Henkel interne Labormessungen unter optimalen Bedingungen.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 700